

## Niederschrift über die Verbandsschau:

Schmale Gera vom Düker der Schmalen Gera unter dem Flutgraben bis Brücke "Am Roten Berg" (NQV) am 13.03.2024

### 1. Teilnehmer:

Frau Ballin	GUV Gera/ Gramme
Herr Letsch	GUV Gera/ Gramme
Herr Leiteritz	UWB Erfurt
Frau Konopka	TMUEN
Frau Riese	UNB Erfurt


### 2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.


Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01\_2024\_01\_11 vom 22.01.2024 wird die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme an der Schmalen Gera am 13.03.2024 durchgeführt.

### 3. Geschauter Bereich:


Schmale Gera vom Düker der Schmalen Gera unter dem Flutgraben bis Brücke "Am Roten Berg" (NQV) in Erfurt

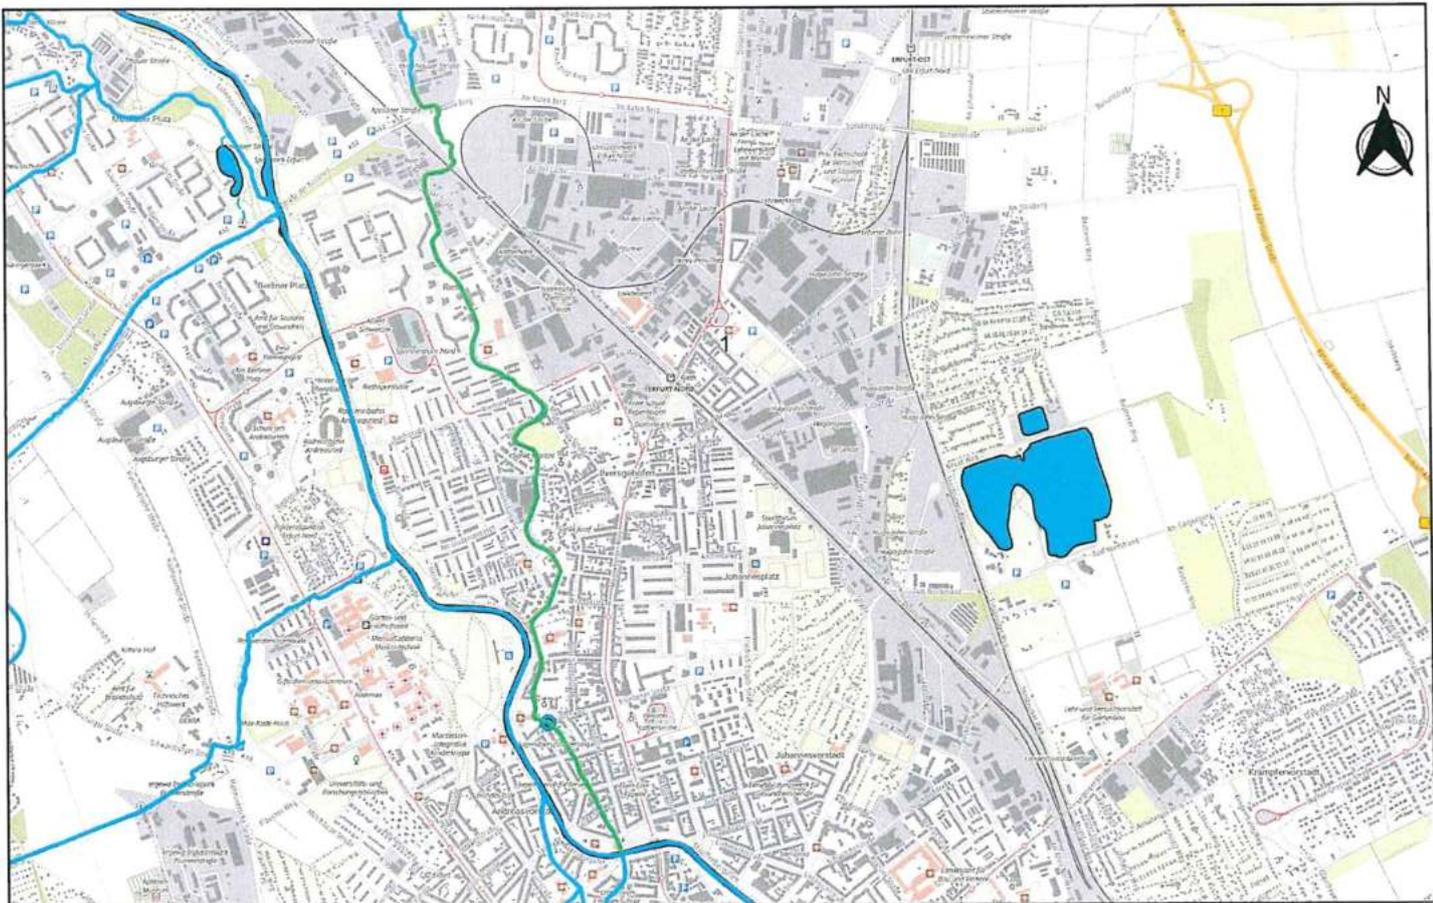


#### 4. Festlegungen und Veranlassungen zu den einzelnen Begehungsabschnitten:

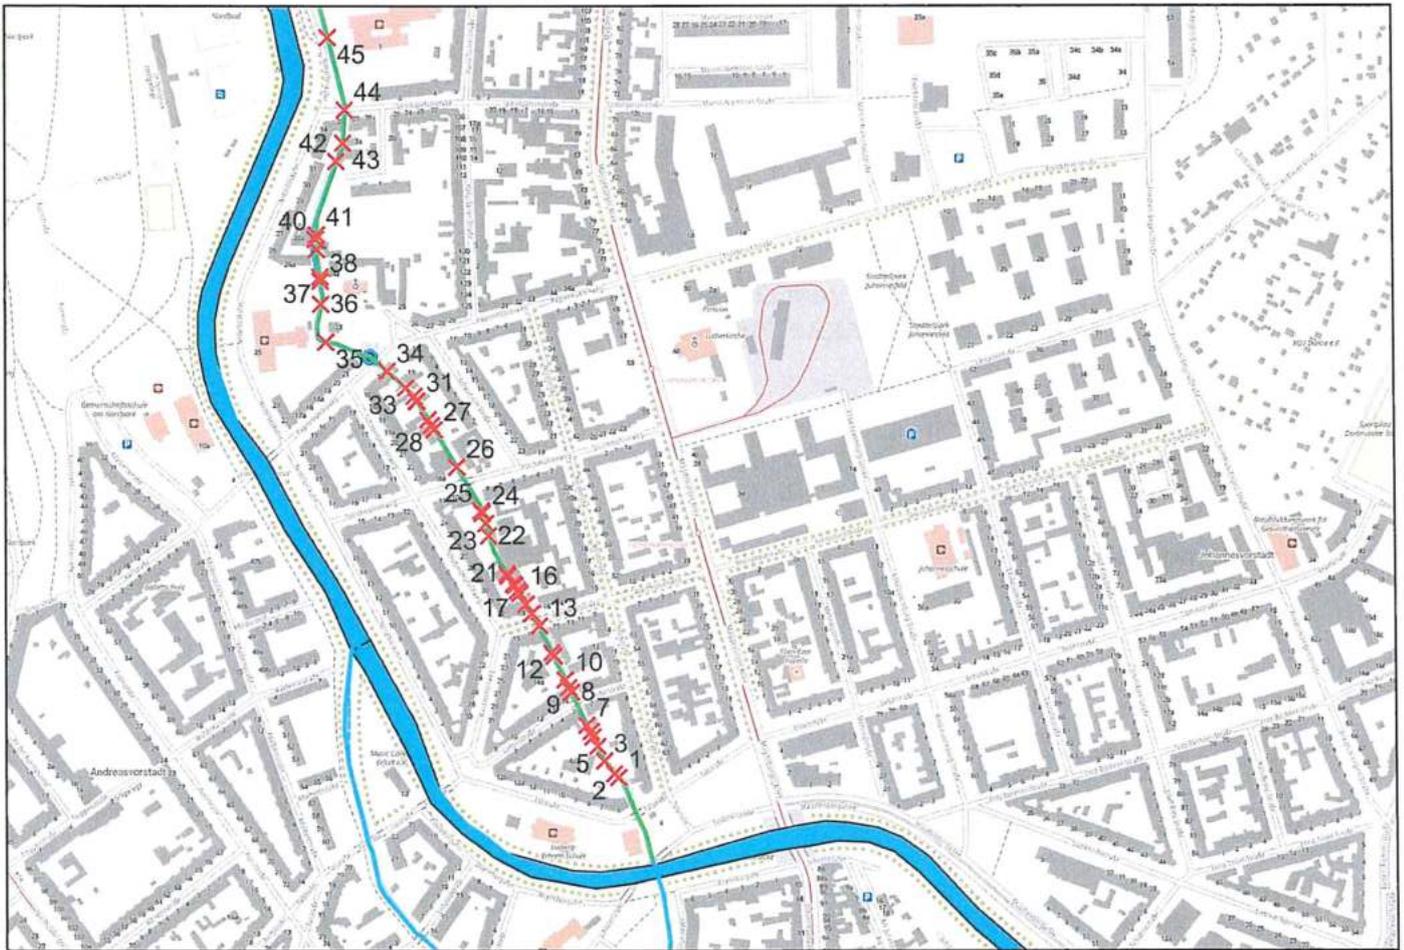


Abschnitt 1: vom Düker der Schmalen Gera unter dem Flutgraben bis Spittelgartenstraße

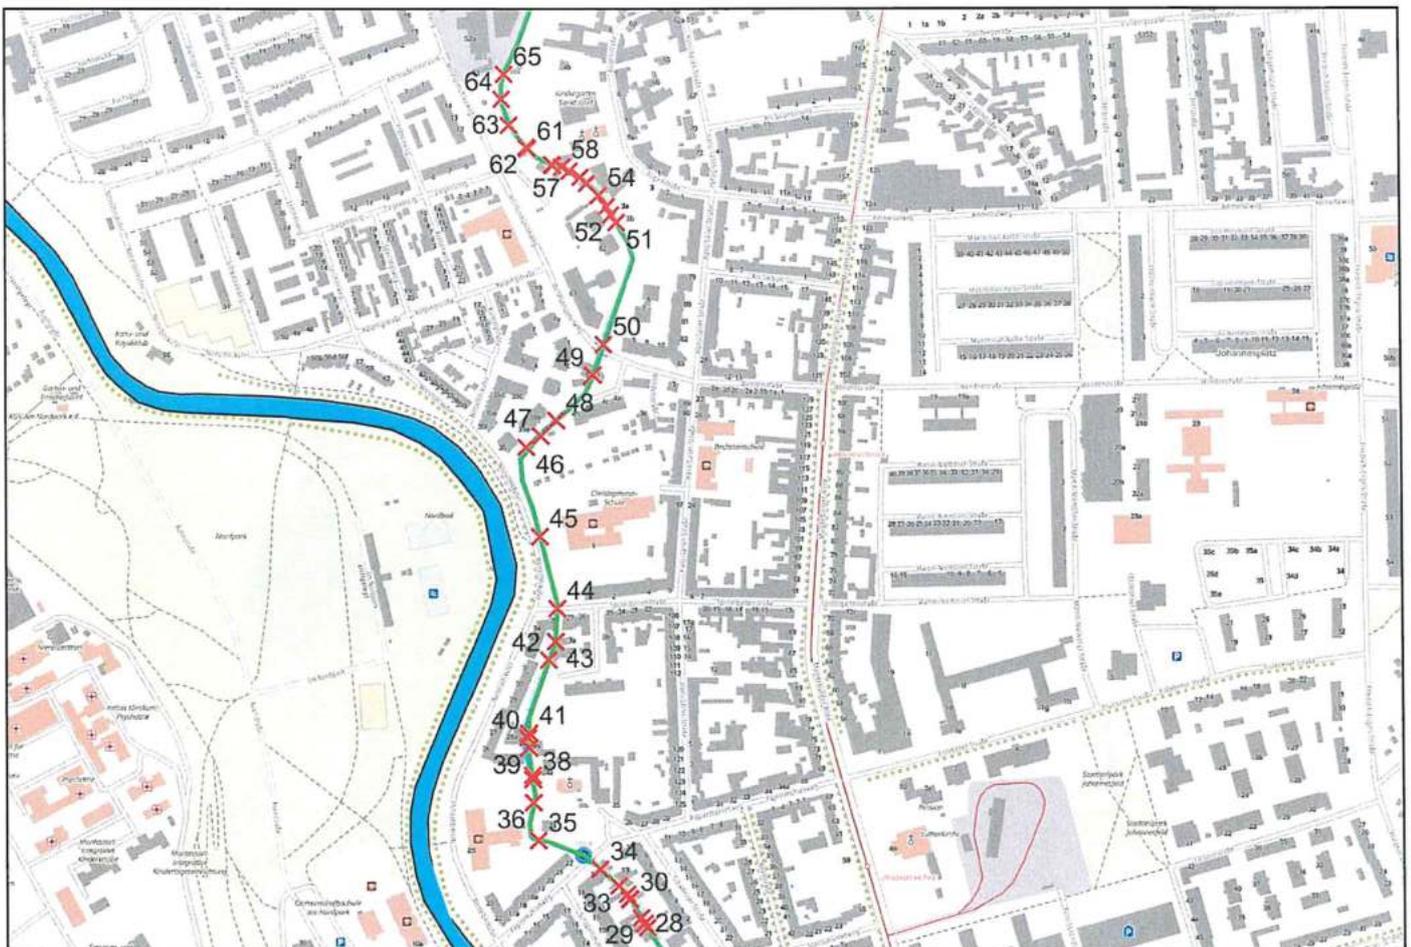


Abschnitt 2: von Spittelgartenstraße bis Kindergarten Sankt Joseph

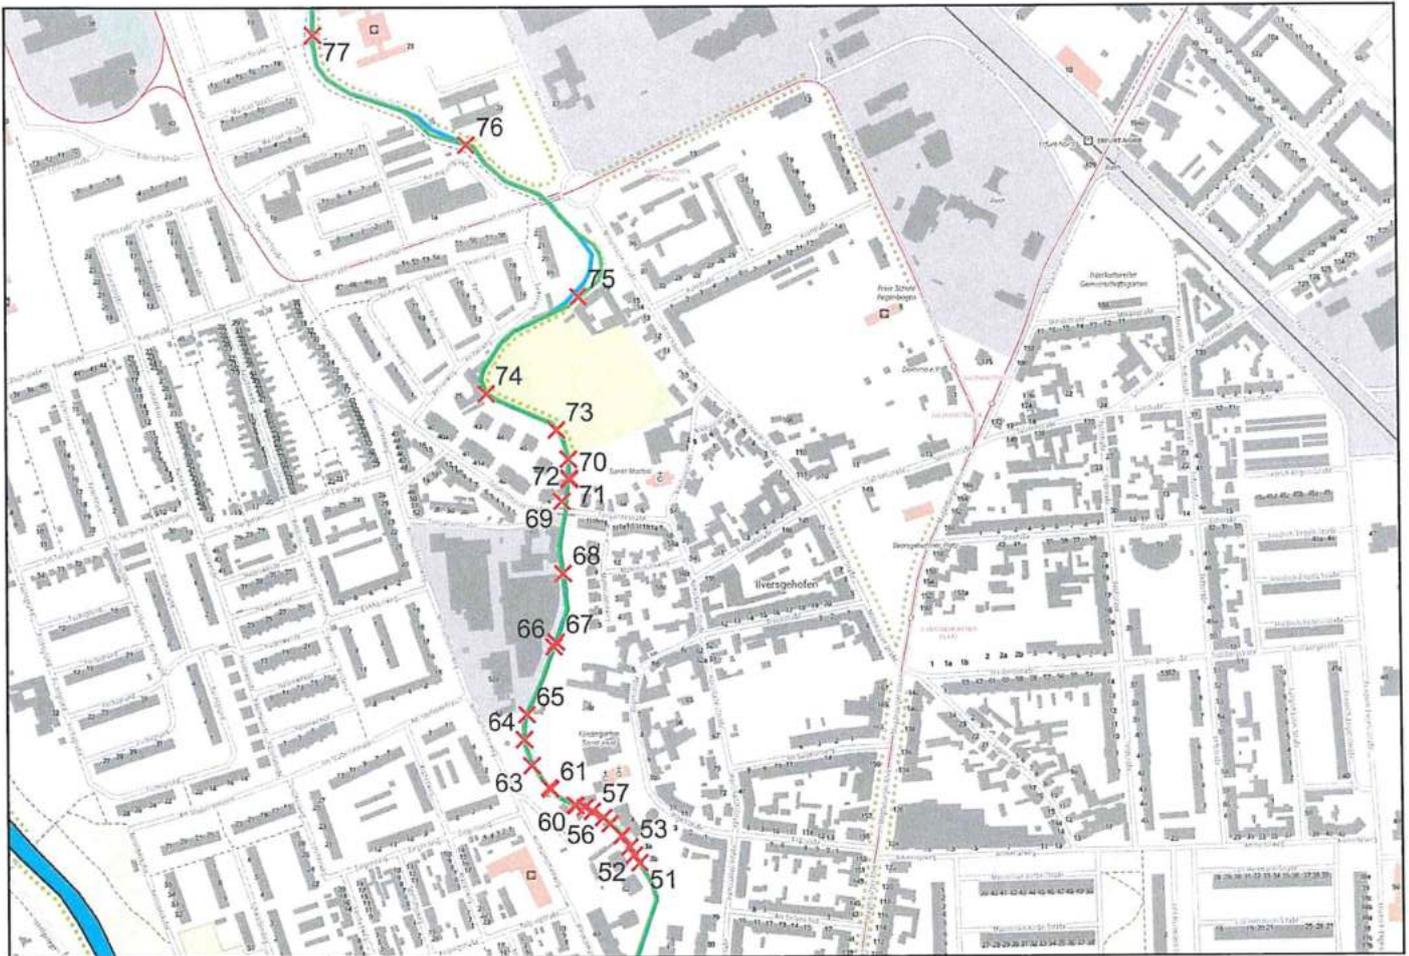

Abschnitt 3: von Kindergarten Sankt Joseph bis Riethstraße

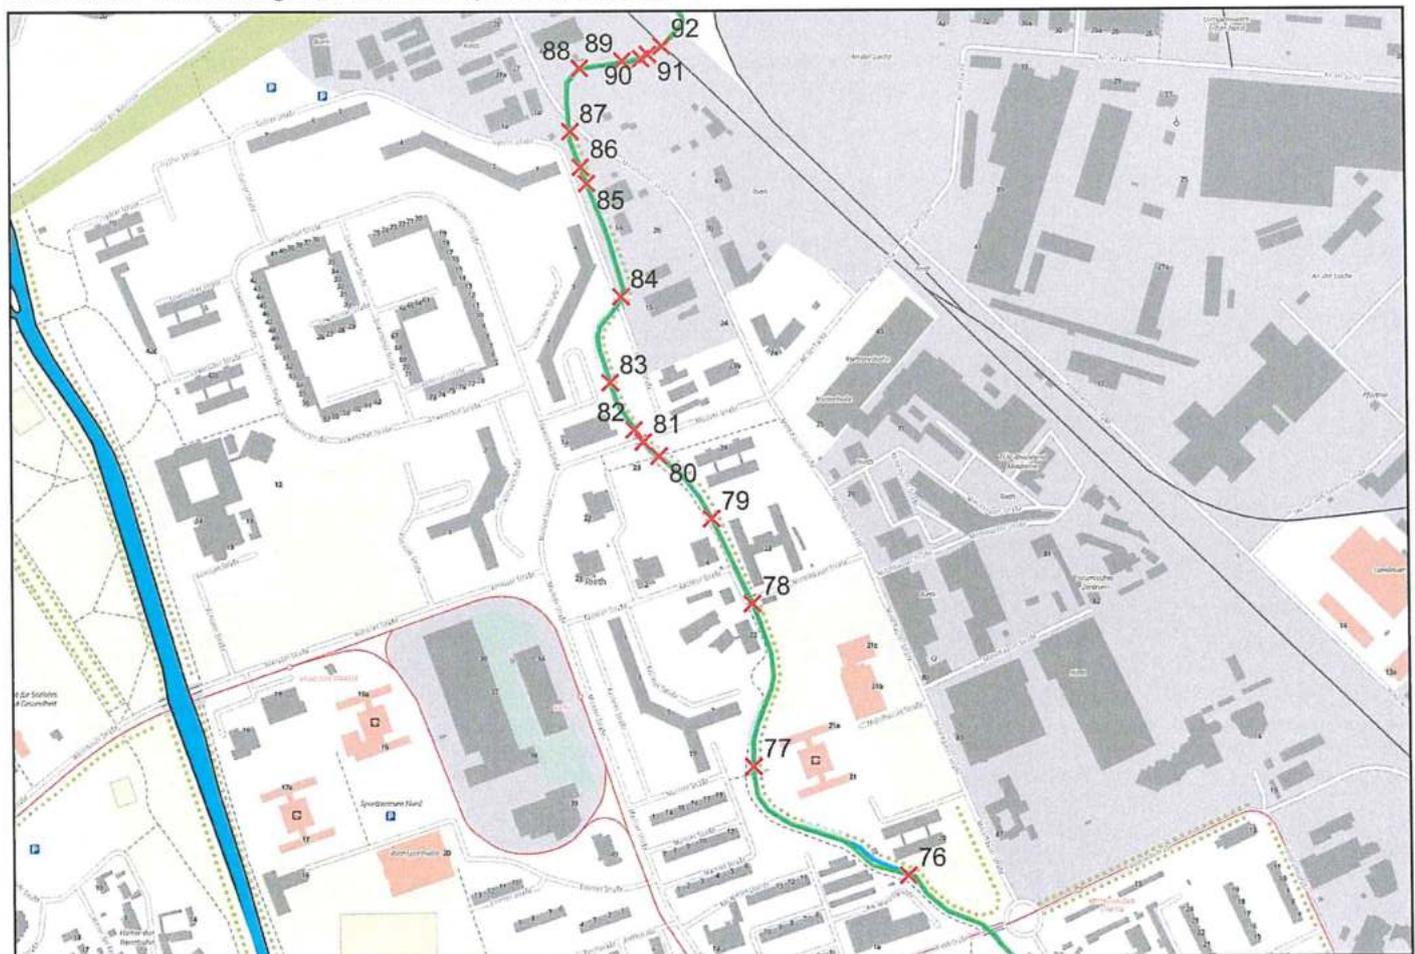

Abschnitt 4: von Riethstraße bis Mittelhäuser Straße

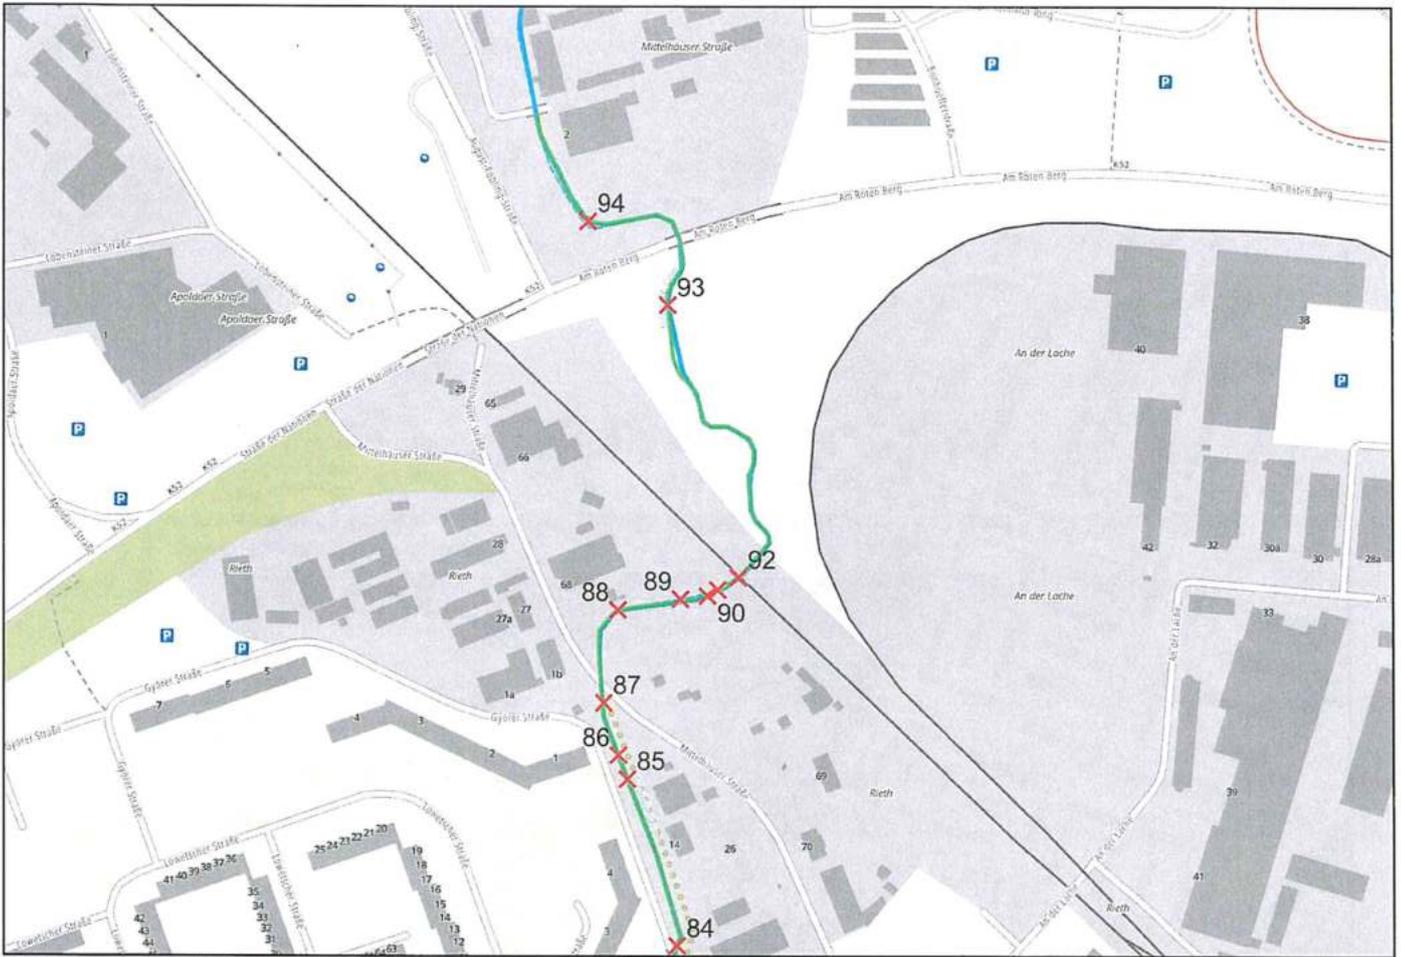

Abschnitt 5: von Mittelhäuser Straße bis Fa. Forbo (Verbandsschauende)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/ Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1	Ausbruch Ufermauer	Böschung rechts	desolater Ufermauer	herausgebrochene Steine		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642159.73 517159407 492727 5650330.3 891425356 2688828)
2	Grünabfall	Böschung links	Schnittgut	Ablagerung von Grünschnitt		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642155.46 204753639 176488 5650334.1 049025859 6837521)
3	Abflusshindernis	Böschung links	Abflusshindernis	umgestürzter Mauerpfeiler		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642145.24 370739865 116775 5650347.1 100627612 3225689)
4	Grünabfälle	Böschung links	Schnittgut	Ablagerung von Schnittgut/sonstigen Müll		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (642133.53 906324086 710811 5650371.6 340790921 8221903)
5	Ablagerung von Schnittgut	Böschung rechts	Schnittgut	illegale Schnittgutentsorgung		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (642138.55 533930845 558643 5650362.1 588909644 6335316)
6	unterspülte Ufermauer	Böschung rechts	Uferverbau	desolater Grundstückseinfriedung		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642132.05 275922070 723027 5650377.0 219311648 9797831)
7	ausgebrochene Ufermauer, Abflusshindernis	Böschung links	Uferverbau	desolater Grundstückseinfriedung		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642127.59 384716057 684273 5650383.5 245112525 2991915)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
8	ausgebrochene Ufermauer	Böschung rechts	Uferverbau	desolate Grundstückseinfriedung, Abflusshindernis		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642111.98 765495012 048632 5650417.3 379277084 0227604)
9	Ablagerung	Böschung rechts	Abflusshindernis	Reste einer hereingebrochenen Ufermauer		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642109.20 083491248 078644 5650421.9 826277699 3215084)
10	desolate Ufermauer	Böschung rechts	Sonstiges	stark unterspülte Ufermauer		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642105.67 086286493 577063 5650429.7 857238752 7674437)
11	desolate Ufermauer	Böschung rechts	Abflusshindernis, sonstiges	ausgespülte Ufermauer mit herausgebrochenen Mauersteinen		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (642094.52 358271437 697113 5650453.9 381641997 0244169)
12	Absturz	Gewässer- sohle	Querbauwerk	informativ: vorhandener ca. 1m hoher Absturz			13.03.2024	Point (642092.29 412668431 177735 5650457.2 823482453 8230896)
13	Korrosion Brücke	Querbauwerk	Querbauwerk	extreme Korrosion am Querbauwerk		UWB, Straßenbau- lastträger	13.03.2024	Point (642080.03 211851895 321161 5650484.7 789726154 8787355)
14	Anlandung	Gewässer- sohle	Sonstiges	informativ: unterhalb der Brücke rechtsseitig Beobachtende Unterhaltung!		GUV	13.03.2024	Point (642072.41 481041640 50892 5650497.2 267687842 2498703)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
15	Baumfällungen	Böschung beidseitig	Sonstiges	Baumfällungen durch GFA ausgeführt?		UWB, GFA	13.03.2024	Point (642066.65 538233879 487962 5650506.5 161689091 4738178)
16	Ablagerung Schnittgut	Böschung beidseitig	Schnittgut	Ablagerung Holzschnitt im Abflussprofil		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (642060.33 859025361 016393 5650517.4 776610573 7537146)
17	Holzschnitt, Abfälle	Böschung beidseitig	Schnittgut Abfall	unmittelbar auf der Böschung abgelagerter Gehölzschnitt		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (642058.10 913422354 497015 5650520.2 644810946 6582537)
18	illegaler Faschinenbau	Böschung rechts	sonstiges	durch Anwohner beidseitig nicht regelkonform angelegter Faschinenbau		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (642055.69 389019103 255123 5650525.6 523331673 8158464)
19	illegaler Faschinenbau	Böschung links	Sonstiges	illegal durch Anwohner errichteter, nicht regelkonformer Faschinenverbau		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (642054.02 179816842 544824 5650527.1 386371878 9070845)
20	Landgewinnung, errichteter Steg	Böschung links	Sonstiges	Einengung des Gewässers durch Landgewinnung mittels fremderrichteter Faschinen durch Anrainer und Hinterfüllung, Steg vermutlich zur Wasserentnahme aus der Schmalen Gera		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (642048.44 815809326 246381 5650535.3 133092978 9692163)
21	Anpflanzung nicht gewässertypischer Gehölze	Böschung beidseitig	Sonstiges	illegale Anpflanzung nicht gewässertypischer Gehölze durch Anrainer		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (642047.51 921808079 35074 5650537.9 143413323 9090443)

REF. NO.	Author	Title	Year	Country	Language	Notes	Classification	Accession No.	Call No.
25	James L. ...	... ...	1968	USA	English	...	...	...	...
26	...	...	1968	USA	English	...	...	...	...
27	...	...	1968	USA	English	...	...	...	...
28	...	...	1968	USA	English	...	...	...	...
29	...	...	1968	USA	English	...	...	...	...
30	...	...	1968	USA	English	...	...	...	...

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/ Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
29	wilder Uferverbau, Abfall	Böschung beidseitig	Schnittgut, Abfall, sonstiges	wilder Uferverbau, Abfall		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641968.18 774101103 190333 5650693.7 904754346 2365866)
30	desolate Grundstückseinfriedung	Böschung links	Sonstiges	desolate Grundstückseinfriedung, 1 Zaunfeld liegt bereits lose auf der Böschung		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641956.66 888485581 148416 5650712.1 834876826 0329962)
31	Landgewinnung, Verbau Uferbereich	Böschung rechts	Sonstiges	das Ufer wird verbaut mit einer 0,5m breiten Steinschüttung, Einschlagbodenhülsen für späteren Zaunbau auf Gewässergrundstück ersichtlich		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641956.78 500235744 286329 5650713.2 053216947 2426176)
32	Entsorgung Laub	Böschung links	Abfall	abflussbehinderndes Laub wird auf der Böschung entsorgt		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641954.27 686432353 22088 5650717.6 874572588 1308317)
33	Zaunbau-sicherung	Böschung links	Uferverbau	zur Sicherung der Grundstückseinfriedung wird das Ufer der Schmalen Gera verbaut		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641945.73 061620839 871466 5650726.2 337053744 122386)
34	Fahrrad-rahmen	Böschung links	Abfall	Fahrradrahmen auf linksseitiger Böschung		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641926.96 602795529 179275 5650743.1 404136018 8275576)
35	Abfluss-hindernis Betonbruch	Böschung links	Abfall, Abfluss-hindernis	abflussbehindernder Betonbruch am linksseitigen Böschungsfuß		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641864.91 283511871 00634 5650772.4 949179980 9038639)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
36	desolte Ufermauer	Böschung links	Sonstiges	stark desolate und unterspülte Ufermauer		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641860.08 234705356 881022 5650810.9 530345182 8658581)
37	Vorrichtung Wasserentnahmestelle	Böschung rechts	Sonstiges	Vorrichtung für Wasserentnahme, Uferverbau & Landgewinnung		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641859.33 919504354 707897 5650838.6 354468893 2597637)
38	Baufeldfreimachung	Böschung links	Sonstiges	zu beobachten Weitergabe Bauherr an GUV durch UWB!		UWB	13.03.2024	Point (641859.52 498304611 071944 5650834.3 623228324 5772123)
39	Abfall, Steg	Böschung rechts	Abfall	Abfallablagerungen, nicht genehmigter Steg vermutlich zur Wasserentnahme		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641855.82 660295395 180583 5650866.5 287772137 6717091)
40	loses Fallrohr der Dachentwässerung	Böschung links	Sonstiges	loses Fallrohr der Dachentwässerung		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641854.95 843889052 048326 5650876.8 227225365 1171923)
41	Abfall flächiges Kunststoffgewebe	Böschung rechts	Abfall	zur Bekämpfung des Riesenbärenklaus und Staudenknötterichs Muss erneuert werden!		UWB, UNB, Verursacher	13.03.2024	Point (641855.95 062639156 822115 5650881.4 115897286 683321)
42	desolates Treppenanlage	Böschung rechts	Sonstiges	desolates Treppenanlage		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641875.79 437641194 090247 5650955.7 016288684 6810579)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/ Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
43	unterspülte Ufermauer	Böschung links	Sonstiges			UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641882.73 968891904 22371 5650974.3 051445130 2587986)
44	Korrosion am Querbauwerk	Querbauwerk	Querbauwerk	Abgeplatzter Beton, Korrosion der Bewehrung		UWB, Straßenbau- lastträger	13.03.2024	Point (641884.47 601704578 846693 5651007.7 914726724 8481512)
45	Baumfällungen	Böschung rechts	Sonstiges	Wer gefällt?		UWB, GFA	13.03.2024	Point (641867.36 078265332 6168866 5651080.9 653008710 5929852)
46	Uferverbau mit Unrat	Böschung beidseitig	Uferverbau			UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641853.96 625138947 274536 5651171.7 504572141 9155598)
47	Uferverbau	Böschung rechts	Uferverbau	vermutlich zur Landgewinnung der dahinterliegenden Brachfläche		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641868.60 101702960 67372 5651183.1 606134753 6742687)
48	Fußgängersteg	Querbauwerk	Querbauwerk	Feststellung Eigentümer		UWB	13.03.2024	Point (641884.22 797017067 205161 5651198.7 875666161 9991064)
49	Absturz	Gewässer- sohle	wasserwirt- schaftliche Anlage	informativ			13.03.2024	Point (641921.31 097802112 344652 5651245.1 723322896 2868452)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
50	Hilfspegel Wermutmühlenweg (LORA), ausgebrochener Mauerkopf	Böschung rechts	Sonstiges			UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641932.22 504053241 573274 5651276.0 541682587 9365206)
51	ausgebrochene Ufermauer	Böschung rechts	Sonstiges	Ufermauer muss instandgesetzt werden		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641945.49 554835841 991007 5651399.8 295590123 1616735)
52	private Zufahrt?	Querbauwerk	Querbauwerk	Feststellung Eigentümer		UWB	13.03.2024	Point (641940.10 052882134 914398 5651407.7 050473010 1674795)
53	desolate Ufermauer	Böschung rechts	Sonstiges	ausgebrochene Mauersteine		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641935.57 367334794 253111 5651415.9 526059031 4865112)
54	überbautes Gewässer, Querbauwerk	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ			13.03.2024	Point (641927.76 019677740 98739 5651427.5 487973205 7452202)
55	überbautes Gewässer, Querbauwerk	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ			13.03.2024	Point (641915.72 992332756 984979 5651439.6 410824907 9436064)
56	Abfall	Böschung links	Abfall	alte Fässer, Grünschnitt, Laub		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641909.15 668113331 776112 5651445.8 422543713 8229609)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/ Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
57	Wasserentnahmestelle mit Zugang	Böschung links	Sonstiges	Wasserentnahmestelle mit Zugang		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641898.05 658346565 905958 5651452.2 914731269 7023153)
58	Wasserentnahmestelle	Böschung rechts	Sonstiges	abflussbehinderndes Bauwerk		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641890.67 718892672 564834 5651456.3 842465691 2684441)
59	Wasserentnahmestelle	Böschung links	Sonstiges			UWB	13.03.2024	Point (641881.62 347797991 24226 5651458.1 825864147 3948956)
60	Abfall, Grünschnitt, Uferverbau	Böschung links	Abfall, Grünschnitt, Uferverbau	Rückbau, Entsorgung		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641880.25 922016601 543874 5651458.7 406918834 8948956)
61	Hütte, Wasserentnahmeverrichtung	Böschung links	Sonstiges	Verbau der Böschung mittels Gartenhütte, Wasserentnahmeverrichtung		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641856.32 269670395 180583 5651474.9 877622136 8461847)
62	Uferverbau, Ablagerung Gehölzschnitt	Böschung links	Schnittgut, Uferverbau	Rückbau, Entsorgung		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641854.95 843889005 482197 5651476.6 000669030 4726362)
63	Gehölzschnitt	Böschung links	Schnittgut	Ablagerung von Gehölzschnittgut entlang der gesamten Böschung der Grundstückslänge		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641837.47 113418462 686241 5651498.9 242856763 3032799)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
64	Abflussbehindernder Grünschnitt	Böschung links	Schnittgut	ins Gewässer fallender Grünabschnitt		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641830.15 375136467 628181 5651525.3 412778908 3868265)
65	privater Steg?	Querbauwerk	Querbauwerk	Genehmigung		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641832.88 226699235 383421 5651550.7 660826025 5306959)
66	Uferverbau	Böschung links	Uferverbau	Feststellung Verursacher		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641860.53 949358314 275742 5651619.4 750670483 3358526)
67	vermutlich illegale Ablagerung von Rasenkantsteine	Böschung rechts	Abfall	Feststellung Verursacher, im Rahmen Gewässer- und Verbandsschau vermutlich von dahinter liegenden Grundstücken		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641862.77 191546035 464853 5651624.1 879576779 9019814)
68	Wasserentnahmestelle	Böschung links	Sonstiges	Wasserentnahmestelle		UWB	13.03.2024	Point (641870.21 332171815 447509 5651693.6 410827497 0203638)
69	Ablagerung von Schnittgut	Gewässerrandstreifen links	Schnittgut	Ablagerung von Schnittgut		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641869.46 918109233 956784 5651766.8 149109501 3916492)
70	Ablagerung Grünschnitt	Böschung rechts	Schnittgut	Ablagerung Grünschnitt		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641877.22 064594400 580972 5651788.6 430359659 7164869)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
71	privater Steg?	Querbauwerk	Querbauwerk	Feststellung Eigentümer & Genehmigung		UWB	13.03.2024	Point (641877.03 461078752 297908 5651790.5 033875321 9693899)
72	Ablagerung	Böschung rechts	Sonstiges	verschiedene Ablagerungen im oberen Böschungsbereich		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641876.35 248188045 807183 5651809.4 789734873 9206791)
73	Abfall	Böschung rechts	Abfall	alte Fässer und Folien im Böschungsbereich		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641864.44 623186823 446304 5651838.9 965516421 943903)
74	bauzeitliche Gerüststellung	Böschung links	Sonstiges	informativ			13.03.2024	Point (641793.50 482554547 488689 5651875.9 555360553 7861586)
75	Querbauwerk	Querbauwerk	Querbauwerk mit Rechenanlage	informativ			13.03.2024	Point (641887.26 654439175 035805 5651973.9 340517809 6145391)
76	ausgebrochenes Totholz, Verklausungsgefahr	Gewässer- sohle	Totholz	abflussbehinderndes Geäst Beräumung im Rahmen der turnusmäßigen Schwemmgutberäumung!		GUV	13.03.2024	Point (641775.14 935677684 84354 5652127.7 231144383 5496902)
77	alte Holzpflocke	Gewässer- sohle	Sonstiges	informativ			13.03.2024	Point (641620.86 420036852 359772 5652238.8 481145510 4500055)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/ Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
78	Querbauwerk	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ: abflussbehinderndes Querbauwerk			13.03.2024	Point (641620.61 615349340 71824 5652404.2 953803455 4570913)
79	Überbau Leitungstrasse	Überbau	Sonstiges	informativ: Leitungstrasse Fernwärme			13.03.2024	Point (641580.18 451282696 332783 5652490.8 637398090 2135372)
80	Querbauwerk Fußgängerbrücke	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ			13.03.2024	Point (641527.59 857527294 66185 5652554.6 117867501 4525652)
81	Querbauwerk Straßenbrücke	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ			13.03.2024	Point (641511.72 357525676 488876 5652568.9 985055141 1509514)
82	Leitungstrasse	Überbau	Sonstiges	informativ			13.03.2024	Point (641502.54 584087233 52477 5652581.4 008492771 5361118)
83	Abfall	Böschung beidseitig	Abfall	zwischen Brücke Mainzer-Straße & Györer-Straße; Prüfung von Mülleimerstandplätzen		UWB, Verursacher, GFA	13.03.2024	Point (641478.73 334084788 803011 5652629.5 219430755 8238506)
84	lose Steine	Böschung links	Sonstiges	Von Brückensicherung?		UWB, Straßenbaulastträger	13.03.2024	Point (641490.39 154398487 880826 5652716.5 863962890 5802965)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
85	Leitungstrasse	Überbau	Sonstiges	informativ			13.03.2024	Point (641456.40 912207495 421171 5652831.9 281932823 3599663)
86	umgestürzter Baum	Gewässer- sohle	umge- stürzter Baum	kein Abflusshindernis, Entfernung durch Grundstückseigentümer		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641450.20 795019355 136901 5652848.5 473339240 9980297)
87	Querbauwerk Straßenbrücke	Querbau- werk	Querbau- werk	informativ			13.03.2024	Point (641440.03 802830807 399005 5652884.7 621777113 5270596)
88	Querbauwerk Fußgängersteg Autohaus Flügel	Querbau- werk	Querbau- werk	Überprüfung der Genehmigung, Weitergabe an GUV		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641449.95 990331820 212305 5652949.0 063184024 7660875)
89	nicht regelkonformes Querbauwerk (alte Ladefläche eines LKW)	Querbau- werk	Querbau- werk	Rückbau der Überfahrt		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641493.12 005961243 994534 5652956.4 477246599 2718935)
90	Lagerung alter KFZ auf oberen Böschungsbereich	Böschung rechts	Sonstiges	Entfernung der alten KFZ auf der Böschung		UWB, Verursacher	13.03.2024	Point (641511.97 162213176 488876 5652958.6 801465377 2115707)
91	Querbauwerk Bahn	Querbau- werk	Querbau- werk	desolate Brücke, unterspült, Korrosionsangriff		UWB, Eigentümer	13.03.2024	Point (641518.91 693463886 622339 5652962.8 969434164 4644737)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständig/Akteur	Datum	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
92	2 Querbauwerke der Bahn unmittelbar hintereinander	Querbauwerk	Querbauwerk	informativ			13.03.2024	Point (641533.05 560652841 813862 5652971.3 305371757 5967312)
93	Beginn Betonkastenprofil	Gewässer- sohle	Sonstiges	informativ; U-Profil-Schalen			13.03.2024	Point (641484.43 841897870 87962 5653159.4 740920560 4344606)
94	Leitungs- trasse	Gewässer- sohle	Sonstiges	informativ			13.03.2024	Point (641429.12 396579713 09498 5653217.1 449905522 1676826)

**Hinweis:** Bei den Rechts- und Hochwerten handelt es sich um Orientierungspunkte. Die Punkte sind nicht im Feld verortet wurden.



Ballin  
stellv. Schaubeauftragte  
des GUV Gera/Gramme