

Niederschrift über die Verbandsschau: Gramme von Kreisgrenze Erfurt/Sömmerda bis Einmündung Grumbach am 10.04.2024

1. Teilnehmer:

| | |
|--------------|---------------------|
| Frau Ballin | GUV Gera/ Gramme |
| Herr Hanf | GUV Gera/ Gramme |
| Herr Hahn | GUV Gera/ Gramme |
| Frau Müller | LRA Sömmerda, UWB |
| Frau Schmidt | TLUBN |
| Herr Rudolph | VG Gramme - Vippach |
| Herr Adamus | TAB |


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.


Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U01_2024_01_11 vom 22.01.2024 wird die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme an der Gramme am 10.04.2024 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:


Gramme von der Kreisgrenze Erfurt/Sömmerda (ICE-Trasse) bis Einmündung des Grumbach östlich von Udestedt

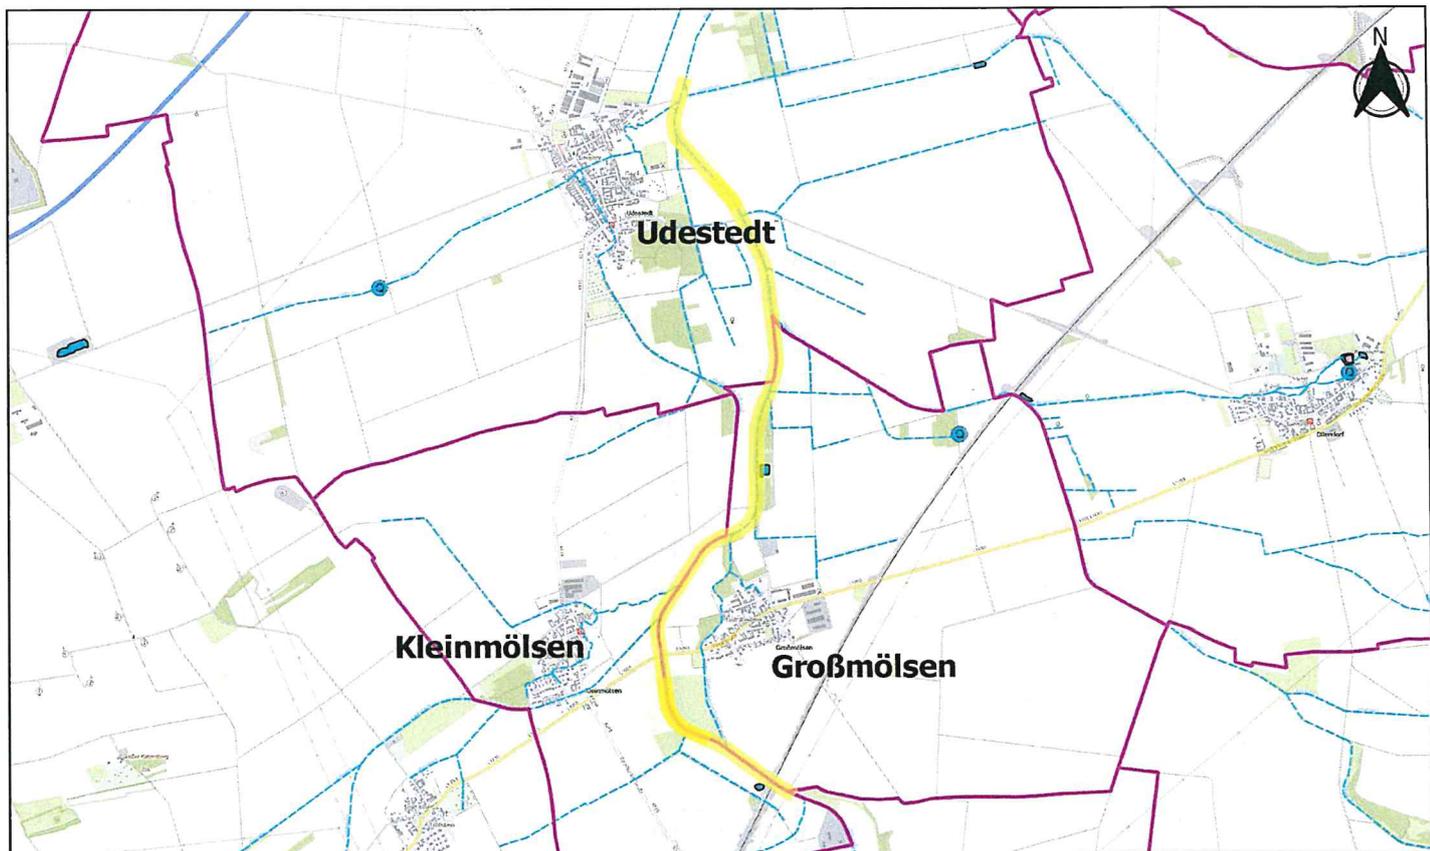


4. Festlegungen und Veranlassungen zu den einzelnen Begehungsabschnitten:

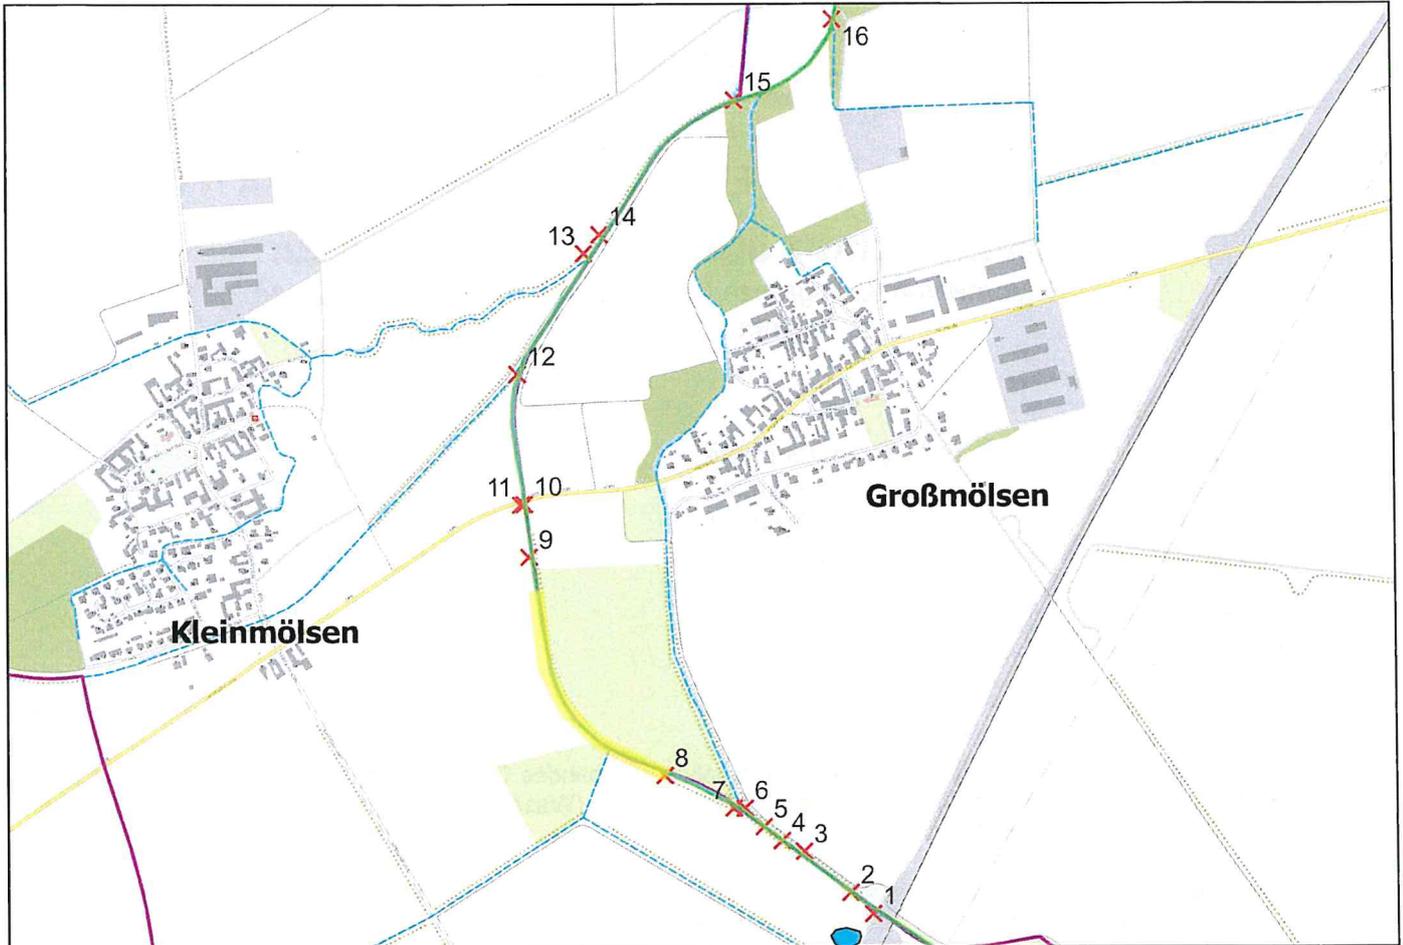

Abschnitt 1: von der Kreisgrenze Erfurt /Sömmerda (ICE-Trasse) bis Einmündung Vorfluter 3 Großmölsen

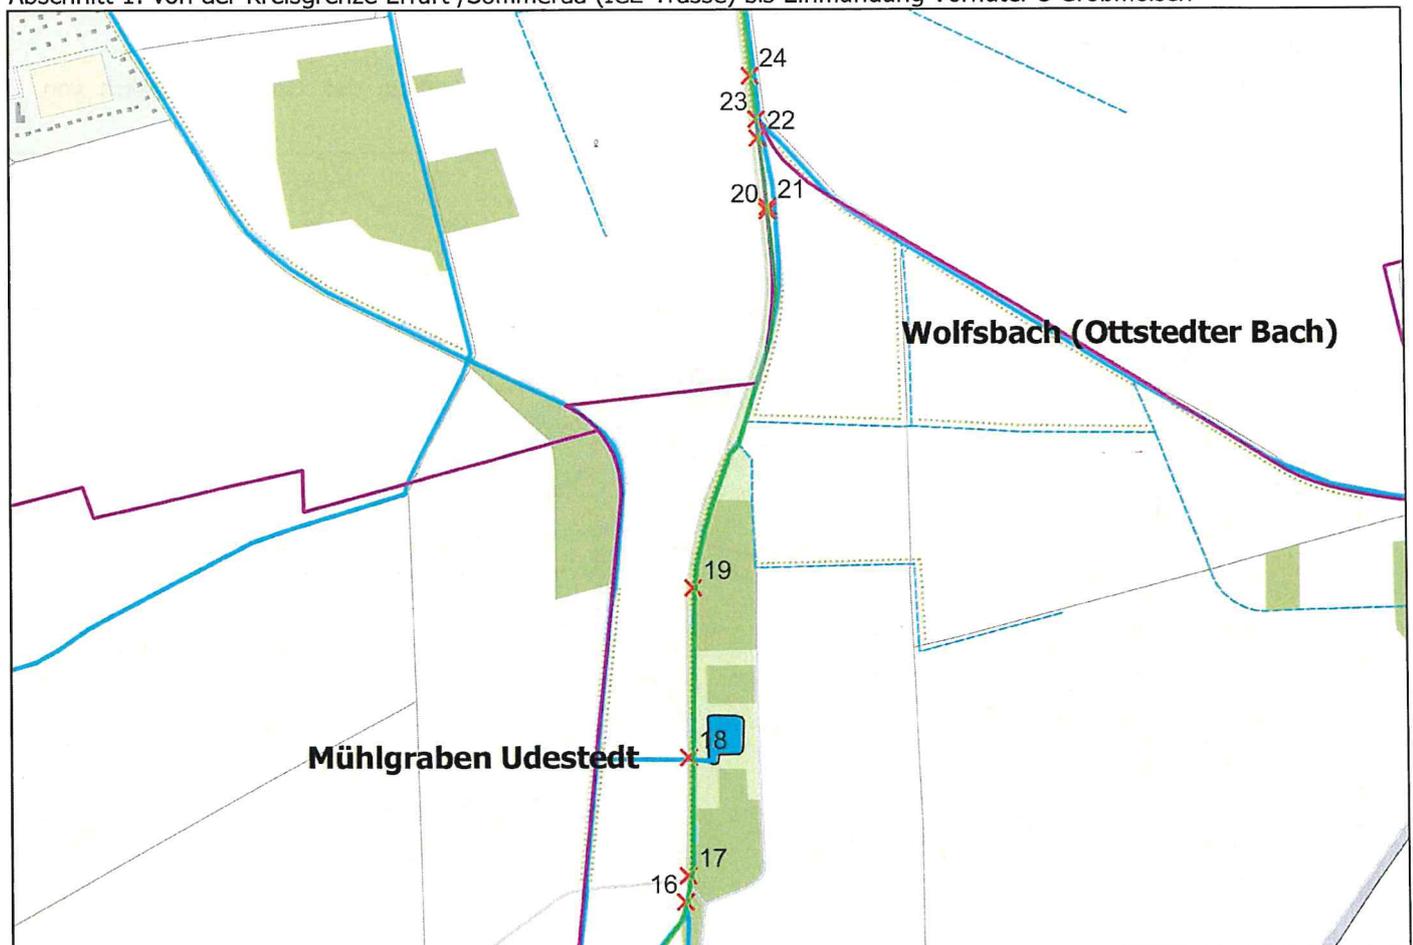

Abschnitt 2: von Einmündung Vorfluter 3 Großmölsen bis Einmündung Wolfsbach (Ottstedter Bach)

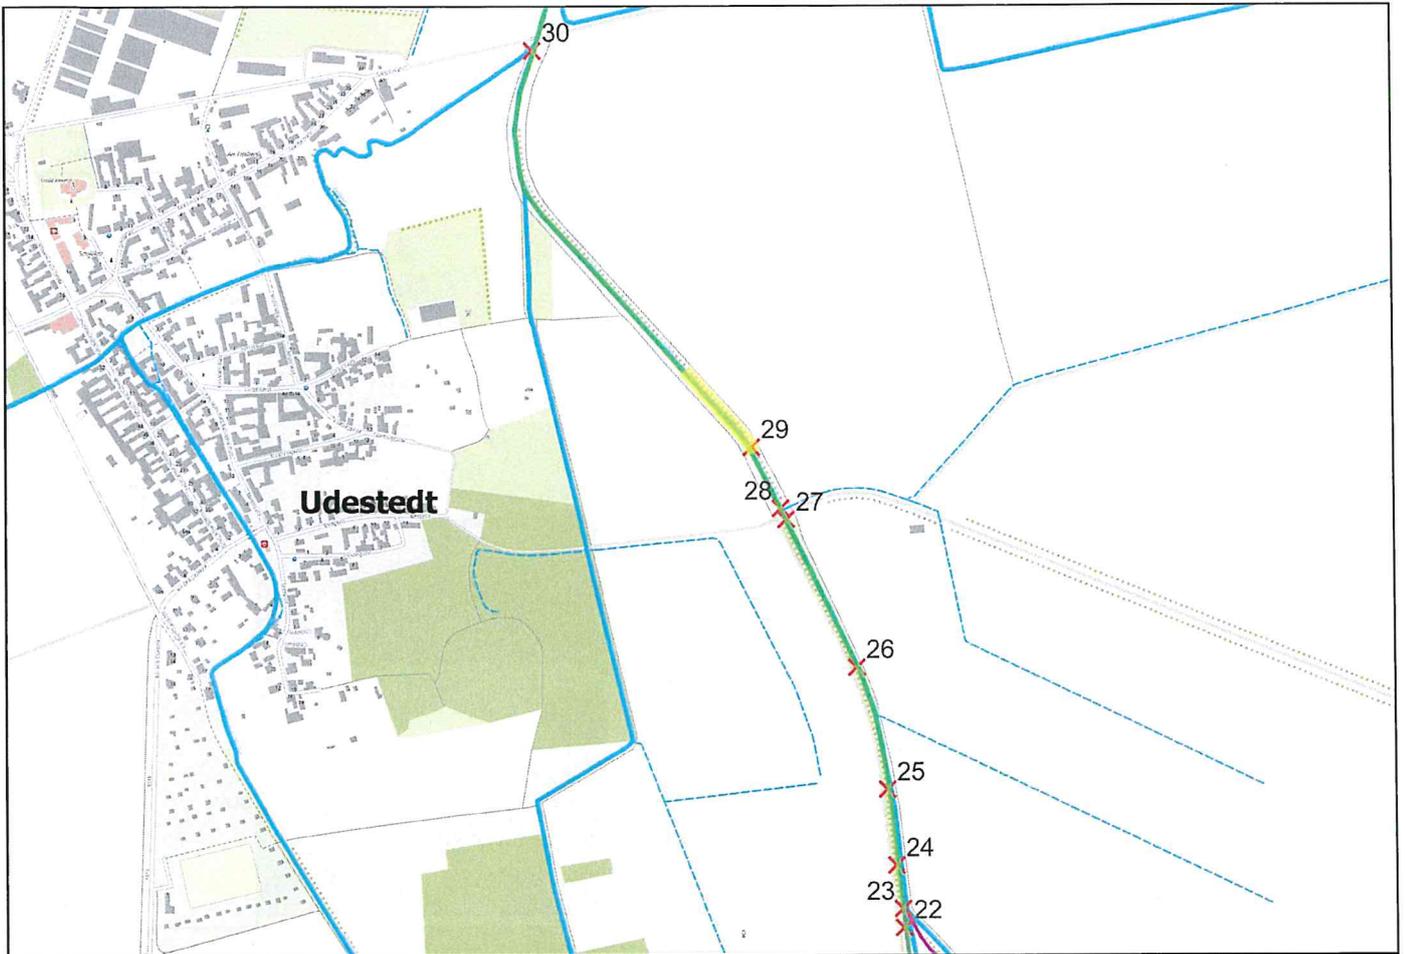

Abschnitt 3: von Einmündung Wolfsbach (Ottstedter Bach) bis Einmündung Grumbach

Die Einzelpunkte der Begehung können der nachfolgenden Tabelle im Detail entnommen werden:

| Lfd. Nr. | Name | Lage | Sachverhalt | Bemerkung | Foto | Zuständig/ Akteur | Rechts- und Hochwert (ETRS89) |
|----------|-----------------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------|--|
| 1 | Furt | Gewässer- sohle | Sohlverbau | bekannte Furt, Anlagenbetreiber und Unterhaltungspflichtiger ist der Baulasträger und/oder Anlageneigentümer |  | Betreiber | Point (650302.03 755575232 207775 5654065.35 148186143 487692) |
| 2 | Biberverbiss | Böschung links | Tieraktivität | informativ: frische Biberverbisspuren |  | GUV | Point (650264.78 579647827 427834 5654100.69 131682068 109512) |
| 3 | Gewässerrand- streifen | Gewässer- rand- streifen rechts | Sonstiges | informativ: Gewässerrandstreifen sind vorhanden |  | GUV | Point (650187.76 267879270 017147 5654169.33 622262347 489595) |
| 4 | Totholz im Gewässer- profil | Gewässer- sohle | Abfluss- hindernis | kleiner Aufstau durch Schwemmgut Die Beseitigung erfolgt über die turnusmäßige Schwemmgut- beräumung im Rahmen des GUP 2024 durch den GUV. |  | GUV | Point (650151.32 957680581 603199 5654187.32 140349037 945271) |
| 5 | Totholz im Gewässerprofil | Böschung rechts | Totholz- ablagerung | Im Rahmen der turnusmäßigen Schwemmgutberäumung im GUP 2024 werden die unteren Äste durch den GUV zurückgeschnitten und entfernt. |  | GUV | Point (650121.71 868545282 632113 5654210.60 269749723 374844) |
| 6 | Terassen- anlage | Böschung rechts | Uferverbau | Den Beteiligten der Verbandsschau ist die errichtete Terrassenanlage mit beidseitigen Treppenzugängen zur Gramme unbekannt. Die Anlage bedarf einer Überprüfung durch die Unteren Wasserbehörde aufgrund der Bebauung im Gewässerrandstreifen. |  | Verursacher, UWB | Point (650090.51 883267879 020423 5654241.28 287462145 090103) |
| 7 | altes Querbauwerk | Gewässer- sohle | Sohlverbau | ehemaliges Querbauwerk mit Absturz unterhalb des Abzweigs Mühlgraben Großmölsen Auf dem Abschnitt liegt die "Maßnahme 10607: Gramme 22 bis 24 Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung" aus dem LP GWS 2022- 2027. Im Zuge der Planung (ab voraussichtlich 2024) wird der Absturz mit beträcht. |  | GUV | Point (650071.93 004237685 818225 5654241.68 608839437 365532) |

| Lfd. Nr. | Name | Lage | Sachverhalt | Bemerkung | Foto | Zuständig/ Akteur | Rechts- und Hochwert (ETRS89) |
|-------------|--|--|-----------------------|---|--|---|--|
| 8 | Schilfbewuchs | Gewässer- sohle | Abfluss- hindernis | <u>informativ</u> : Schilf beobachten |  | GUV | Point (649958.48 146476456 895471 5654296.34 706180635 839701) |
| 9 | Kopfweiden | Gewässer- rand- streifen rechts | Sonstiges | Die Kopfweiden rechtsseitig der Gramme bedürfen eines Pflegegangs (Kopfweidenschnitt) durch den Grundstückseigentümer. Der Zustand der gewässerbegleitenden Gehölze (linksseitig) ist schlecht. Es gibt eine Vielzahl vollständig abgestorbener Gehölze, die vor dem Umbruch durch den Eigentümer entnommen werden sollten. |  | Grundstücks- eigentümer, UWB, UNB | Point (649735.93 128799146 506935 5654659.58 067904226 481915) |
| 10 | Brücke L1055 | Gewässer- sohle | Sonstiges | Querbauwerk, Unterhaltung liegt beim Anlageneigentümer/ Straßenbaulastträger |  | Straßen- baulast- träger, UWB | Point (649728.66 276910738 088191 5654747.34 176829084 75399) |
| zu Punkt 10 | Brücken- körper | Sonstiges | Sonstiges | ausgebrochener Beton, freistehende Brückenbewehrung |  | Straßen- baulast- träger, UWB | Point (649723.00 984367786 440998 5654746.33 567994832 992554) |
| 11 | unter der Brücke L1055 | Gewässer- sohle | Sonstiges | ausgebrochenes Sohlpflaster unter dem Querbauwerk |  | Straßen- baulast- träger, UWB | Point (649723.00 984367786 440998 5654746.33 567994832 992554) |
| 12 | Mündungs- bereich Linderbach | Gewässer- rand- streifen links | Sonstiges | Zusammenfluss mit dem Linderbach aus Kleinmölsen, der Linderbach ist mit Schilf besetzt, ein Abfluss ist trotz der geringfügig vorhandenen Fließgeschwindigkeit erkennbar |  | GUV | Point (649718.40 446787560 358644 5654963.53 375915996 730328) |
| 13 | Mündungs- bereich des Mühlgrabens Kleinmölsen | Gewässer- sohle | Sonstiges | Mündungsbereich Mühlgraben aus Kleinmölsen, der Mündungsbereich ist frei |  | GUV | Point (649828.05 794382828 753442 5655163.24 788055289 536715) |

| Lfd. Nr. | Name | Lage | Sachverhalt | Bemerkung | Foto | Zuständig/ Akteur | Rechts- und Hochwert (ETRS89) |
|----------|---|---|---------------|---|--|-----------------------------|--|
| 14 | Biberverbiss | rechter Gewässer- rand- streifen | Tieraktivität | <u>informativ</u> : Biberverbissspuren |  | GUV | Point (649854.65 867753152 26987 5655194.49 467686284 333467) |
| 15 | Baustelle an der Gramme | Gewässer- sohle | Sonstiges | Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme von PNE für das große Windkraftrad in Kerspleben - "Maßnahme LP GWS 10608: Gramme 23 Wehr Großmölsen Herstellung der Durchgängigkeit am ehemaligen Abschlagbauwerk in den Mühlgraben Udestedt" |  | Dritte, Gemeinde, UWB | Point (650278.99 675415293 313563 5655416.93 820773344 486952) |
| 16 | Brücke Feldweg Richtung Großmölsen | Gewässer- sohle | Sonstiges | Querbauwerk, Unterhaltung obliegt dem Anlageneigentümer |  | Gemeinde | Point (650242.54 015562741 551548 5655550.10 263314936 310053) |
| 17 | Betonreste | Gewässer- rand- streifen links | Abfall | Die im Zuge der Ausgleichs- maßnahme von PNE beräumten Betonplatten liegen auf der linksseitigen Böschung (vgl. Punkt 15). Die Entsorgung der Betonplatten muss noch erfolgen. Die Überwachung erfolgt durch die Untere Wasserbehörde LRA Sömmerda! |  | Dritte, UWB | Point (650246.43 442688556 388021 5655586.36 971804779 022932) |
| 18 | Zuleitung | Gewässer- sohle | Sonstiges | <u>informativ</u> : Zuleitung vom Mühlgraben Udestedt zum Teich rechtsseitig der Gramme |  | GUV | Point (650247.94 896039459 854364 5655750.04 351242352 27704) |
| 19 | Biberverbiss | Böschung rechts | Tieraktivität | <u>informativ</u> : Biberverbissspuren |  | GUV | Point (650255.38 152646063 826978 5655985.41 409376263 618469) |
| 20 | Reste eines Querbauwerks | Gewässer- sohle | Sohlverbau | Es wurden alte Überreste eines ehemaligen Querbauwerks vorgefunden. Der GUV überprüft inwiefern im Zuge des LP GWS "Maßnahme 10607 Initiierung einer eigendynamischen Entwicklung" der Sohlverbau berücksichtigt oder baulich verändert werden kann. |  | GUV | Point (650360.21 270498284 138739 5656507.81 992038339 37645) |

| Lfd. Nr. | Name | Lage | Sachverhalt | Bemerkung | Foto | Zuständig/ Akteur | Rechts- und Hochwert (ETRS89) |
|----------|---|--|-----------------------|--|--|----------------------|--|
| 21 | Böschung- abbruch | Böschung links | Ufer- abbruch | Absturz im Sohlbereich und Böschungsabbruch links Der GUV überprüft inwiefern im Zuge des LP GWS "Maßnahme 10607 Initiierung einer eigendynamischen Entwicklung" der Uferabbruch berücksichtigt werden kann. |  | GUV | Point (650360.75 131485855 672508 5656513.49 189424142 241478) |
| 22 | Böschung- abbruch | Böschung links | Ufer- abbruch | Unterhalb der Einmündung vom Wolfsbach hat sich linksseitig ein größerer Uferabbruch ausgebildet, welcher nur noch ca. 1,5 m vom Radweg entfernt ist. Aufgrund der übergeordneten Maßnahmenplanung des LP GWS ist der Uferabbruch zulässig. Eine Wegesicherung wird durch den GUV nicht ausgeführt, dafür ist der Grundstückseigentümer zuständig. |  | Gemeinde | Point (650347.28 776906221 173704 5656609.01 895727217 197418) |
| 23 | Mündungs- bereich Wolfsbach | Böschung rechts | Tieraktivität | Biberverbiss und Mündungsbereich mit rechtsseitigen Abbruch Der Mündungsbereich vom Wolfsbach wird durch den GUV freigeschnitten. Die Maßnahme wird im Basisplan von PROGEMIS angelegt und voraussichtlich in den GUP 2025 aufgenommen. |  | GUV | Point (650346.00 552660541 143268 5656635.30 492763593 792915) |
| 24 | Biberverbiss | Gewässer- rand- streifen links | Tieraktivität | Biberverbiss und Reste einer alten rechtsseitigen Faschine am Böschungsfuß Nach Aussage der UWB handelt es sich um eine Maßnahme, die von Studenten vor zirka 5 Jahren durchgeführt wurden ist. Die Faschinen sind in einem verhältnismäßig guten Zustand. Es sind keine weiteren Handlungen notwendig. |  | GUV | Point (650337.35 039002215 489745 5656695.57 032310590 147972) |
| 25 | Biberverbiss | Gewässer- rand- streifen rechts | Tieraktivität | <u>informativ</u> : frische Biberverbisssspuren |  | GUV | Point (650325.48 964729683 939368 5656800.71 420456189 662218) |
| 26 | Totholz im Gewässer- profil | Gewässer- sohle | Abfluss- hindernis | Im Rahmen der turnusmäßigen Schwemmgutbeseitigung im GUP2024 wird das Treibgut durch den GUV entnommen. |  | GUV | Point (650284.45 788867957 890034 5656969.64 964824449 270964) |
| 27 | Brücke Feldweg Richtung Udestedt | Gewässer- sohle | Sonstiges | Querbauwerk Brücke, ausreichendes Abflussprofil |  | Gemeinde | Point (650188.28 970442025 456578 5657173.84 675948880 61285) |

| Lfd. Nr. | Name | Lage | Sachverhalt | Bemerkung | Foto | Zuständig/ Akteur | Rechts- und Hochwert (ETRS89) |
|----------|----------------|--|-------------|---|---|----------------------|--|
| 28 | Sohlabbruch | Gewässer- sohle | Sohlerosion | Es hat sich ein kleiner Absturz unterhalb des Querbauwerks ausgebildet. Auswirkungen auf die Durchgängigkeit sind nur bei niedriger Wasserführung problematisch. Niedriger Abfluss hängt aktuell und temporär mit der Baumaßnahme der PNE zusammen! Der GUV und die UWB beobachten den Zustand. |  | GUV, UWB | Point (650180.91 681029368 191957 5657189.23 366896994 411945) |
| 29 | Schilf-bewuchs | Gewässer- rand- streifen rechts | Sonstiges | <u>informativ</u> : Schilfbewuchs am rechten Ufer |  | GUV | Point (650140.84 673351887 613535 5657273.54 111050441 861153) |
| 30 | Brücke | beidseitig | Sonstiges | Querbauwerk linksseitig über den Mühigraben Udestedt und Querbauwerk über die Gramme; Unterhaltungslast liegt jeweils bei der Gemeinde Vereinzel sind Biberverbisspuren ersichtlich, diese werden durch den GUV beobachtet |  | Gemeinde GUV | Point (649841.28 283955063 670874 5657821.21 891986206 173897) |



Ballin
stellv. Schaubeauftragte
des GUV Gera/Gramme